

旧白石市いきいきプラザ
石綿含有調査業務
報告書

令和 5 年 6 月

環境保全株式会社

1.石綿含有建材一覽表

旧白石市いきいきプラザ石綿含有調査業務 採取建材一覧表

検体 No.	対象施設	旧白石市いきいきプラザ		依頼内容	定性分析 (JIS A 1481-1)
	部位	検体名	採取場所	分析結果	備考
		建材名			
1	床	床 ビニル床タイル	1F-4	非含有	
2	床	床 ビニル床シート	1F-7	非含有	
3	床	床 モルタル塗装	1F-6	非含有	
4	巾木	巾木 ソフト巾木	1F-4	含有	
5	壁	壁 モルタル塗装	1F-13	含有	
6	壁	壁 プラスター塗	1F-4	非含有	
7	壁	壁 プラスター塗	1F-16	非含有	
8	腰壁	腰壁 100角タイル下地モルタル	2F-7	非含有	
9	天井	天井 石膏ボード9mm+岩綿吸音板9mm	1F-4	非含有	
10	天井	天井 石膏ボード9mm+塗装	1F-16	非含有	
11	天井	天井 石膏ボード7mm+塗装	3F-1	非含有	
12	天井	天井 有孔ボード	2F-5	非含有	
13	天井	天井 スレート板	1F-15	含有	
14	天井	天井 ケイ酸カルシウム板第1種	1F-12	含有	
15	設備	配管 エルボ保温材	2F-9	非含有	
16	設備	配管 フランジジョイント たわみ継ぎ手	2F-3	非含有	
17	設備	配管 フランジジョイント パッキン	2F-9	非含有	
18	外部	外壁 吹付タイル	外壁	含有	
19	外部	外壁 リシン吹付	外壁	非含有	
20	外部	外壁 スレート板	外壁	含有	
21	外部	軒天 吹付タイル	軒天	非含有	
22	外部	柱 洗出し仕上げ材	柱	非含有	
23	外部	庇 ルーフing	庇	非含有	
24	外部	サッシ シーリング (新)	サッシ廻り	非含有	
25	外部	サッシ シーリング (旧)	サッシ廻り	非含有	

2.アスベスト事前調査詳細表

アスベスト事前調査詳細表

【対象物件】	施設名	旧白石市いきいきプラザ	建物構造	・□S造 ・□SRC造 ・□RC造 ・□木造 ・その他()
	竣工年	昭和39年(平成10年改修)		
	所在地	宮城県白石市沢端町4番1号	建物用途 (複数選択可)	・□事務所 ・□工場/倉庫 ・□商業施設 ・□学校/病院 ・□公共施設 ・□店舗 ・□その他()
	階数	地下1階 地上3階 pH	工作物	・□ボイラー ・□タービン ・□化学プラント ・その他()
延床面積		2,758㎡		

【調査】	調査の種類	石綿障害規則第3条に基づく事前調査			
	調査期間	一次調査(書面調査)		二次調査(現地調査)	
		2023年5月16日		2023年5月22日～2023年5月23日	
	実施者	氏名	建築物石綿含有建材調査者証明書番号	氏名	建築物石綿含有建材調査者証明書番号
		阿部 なつみ	19071045	阿部 なつみ	19071045
			三浦 広樹	12204044	

No.(写真番号)	部屋名	部位	一次調査(書面調査)				一次調査(書面調査)				二次調査(現地調査)				結 果				
			昭和39年竣工時				平成10年改修時								判断根拠	添付資料	石綿の有無	石綿の種類	レベル
			材料名	石綿の有無	石綿の種類	判断根拠	材料名	石綿の有無	石綿の種類	判断根拠	整合性確認	確認できた材料名	気づき事項	試料番号					
B1F-1	ポンプ室(旧 倉庫)	床	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			モルタル塗り	無	-	材料から非含有と判断	防塵塗装	不明	不明	-	×	モルタル塗装		No.3同等	分析結果から非含有と判断	石綿分析結果報告書	無	-	-
		巾木	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			モルタル塗り	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	モルタル塗装		No.3同等	分析結果から非含有と判断	石綿分析結果報告書	無	-	-
		壁	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			モルタル塗り	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	モルタル塗装		No.5同等	分析結果から含有と判断	石綿分析結果報告書	有	Ch	3
		天井	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			モルタル塗り	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	モルタル塗装		No.5同等	分析結果から含有と判断	石綿分析結果報告書	有	Ch	3
B1F-2	消火水槽(旧 倉庫)	床	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			モルタル塗り	無	-	材料から非含有と判断	浸透性防水剤	無	-	材料から非含有と判断	○	モルタル塗装		No.3同等	分析結果から非含有と判断	石綿分析結果報告書	無	-	-
		巾木	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			モルタル塗り	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	モルタル塗装		No.3同等	分析結果から非含有と判断	石綿分析結果報告書	無	-	-
		壁	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			モルタル塗り	無	-	材料から非含有と判断	浸透性防水剤	無	-	材料から非含有と判断	○	モルタル塗装		No.5同等	分析結果から含有と判断	石綿分析結果報告書	有	Ch	3
		天井	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			モルタル塗り	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	モルタル塗装		No.5同等	分析結果から含有と判断	石綿分析結果報告書	有	Ch	3
		水槽	-	-	-	-	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-

部屋名は現状のもの
カッコ内は書面上の部屋名

注)設計図書がある場合に記入
PB=石膏ボード
RP=砂壁塗
SOP=合成樹脂顔料合ペイント
A-Emg=アクリルエマルジョンペイント

整合性確認 凡例
○=書面調査と現地調査で確認できた材料が同一
△=現地調査で現物を確認することはできなかったが推定できる材料
×=書面調査と現地調査で確認できた材料が異なる

注)アスベスト種類

レベル1=■
レベル2=●
レベル3=●

クリノイド=Chr
アモライト=Am
30ナノイド=Cr
アノタイト=An
トリスイト=Tr
79ナノイド=Ac
不明=Nd

アスベスト事前調査詳細表

【対象物件】	施設名	旧白石市いいきプラザ	建物構造	・□S造 ・□SRC造 ・▽RC造 ・□木造 ・その他()
	竣工年	昭和39年(平成10年改修)		
	所在地	宮城県白石市沢堀町4番1号	建物用途 (建築用途等)	・□事務所 ・□工場/倉庫 ・□商業施設 ・□学校/病院 ・▽公共施設 ・□店舗 ・□その他()
	階数	地下1階 地上3階 pH		・▽ボイラー ・□タービン ・□化学プラント ・その他()
	延床面積	2,758㎡	工作物	

【調査】	調査の種類	石棉障害規則第3条に基づく事前調査			
	調査期間	一次調査(書面調査)		二次調査(現地調査)	
		2023年5月16日		2023年5月22日～2023年5月23日	
	実施者	氏名	建築物石綿含有建材調査者証明書番号	氏名	建築物石綿含有建材調査者証明書番号
		阿部 なつみ	19071045	阿部 なつみ	19071045
				三浦 広樹	12204044

			一次調査(書面調査)				一次調査(書面調査)				二次調査(現地調査)				結 果				
			昭和39年竣工時				平成10年改修時												
No.(写真番号)	部屋名	部位	材料名	石綿の有無	石綿の種類	判断根拠	材料名	石綿の有無	石綿の種類	判断根拠	整合性確認	確認できた材料名	気づき事項	試料番号	判断根拠	添付資料	石綿の有無	石綿の種類	レベル
1F-1	エントランスギャラリー (旧 玄関ホール)	床	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			人造石研ぎ出し	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	人造石研ぎ出し			材料から非含有と判断	-	無	-	-
		巾木	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			人造石研ぎ出し	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	人造石研ぎ出し			材料から非含有と判断	-	無	-	-
		壁	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			ゾラコート	無	-	材料から非含有と判断	モルタル塗り	無	-	材料から非含有と判断	○	モルタル塗り		No.5同等	分析結果から含有と判断	石棉分析結果報告書	有	Ch	3
		天井	-	-	-	-	ブリテンボード貼り	無	-	材料から非含有と判断	×	-			-	-	-	-	-
			木	無	-	材料から非含有と判断	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			スバンドレル貼	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	×	-			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
1F-2	北階段(旧 北階段)	床	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			人造石研ぎ出し	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	人造石研ぎ出し			材料から非含有と判断	-	無	-	-
		巾木	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			人造石研ぎ出し	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	人造石研ぎ出し			材料から非含有と判断	-	無	-	-
		壁	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			ゾラコート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	ゾラコート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
		天井	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			プラスター塗	不明	不明	-	-	-	-	-	×	塗装			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
1F-3	南階段(旧 南階段)	床	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	コンクリート			-	-	-	-	-
			人造石研ぎ出し	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	人造石研ぎ出し			-	-	-	-	-
		巾木	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	コンクリート			-	-	-	-	-
			人造石研ぎ出し	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	×	塗装			材料から非含有と判断	-	無	-	-
		壁	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	コンクリート			-	-	-	-	-
			ゾラコート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	×	塗装			材料から非含有と判断	-	無	-	-
		天井	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	コンクリート			-	-	-	-	-
			プラスター塗	不明	不明	-	-	-	-	-	○	プラスター塗		No.6	分析結果から非含有と判断	石棉分析結果報告書	無	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	×	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	×	ゾラコート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
		梁	-	-	-	-	-	-	-	-	×	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	×	ゾラコート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-

部屋名は現状のもの
カッコ内は書面上の部屋名

注)設計図書がある場合に記入
PB＝石膏ボード
RP＝鉄筋床
SOP＝合成樹脂造膜コンクリート
A-Emp＝アクリルエマルジョンペイント

整合性確認 凡例
○＝書面調査と現地調査で確認できた材料が同一
△＝現地調査で現物を確認することはできなかったが推定できる材料
×＝書面調査と現地調査で確認できた材料が異なる

注)アスベスト種類
クリノイド＝Chr
アモナイト＝Am
クロシライト＝Cr
アノタサイト＝An
トリモライト＝Tr
アモライト＝Ac
不明＝Nd

レベル1＝■
レベル2＝■
レベル3＝■

アスベスト事前調査詳細表

【対象物件】	施設名	旧白石市いけいきプラザ	建物構造	・□S造 ・□SRC造 ・□RC造 ・□木造 ・その他()
	竣工年	昭和39年(平成10年改修)		
	所在地	宮城県白石市足編町4番1号	建物用途 (建築確認用)	・□事務所 ・□工場/倉庫 ・□映画施設 ・□学校/病院 ・ ☒ 公共施設 ・□店舗 ・□その他()
	階数	地下1階 地上3階 pH		
	延床面積	2,758㎡	工作物	・ ☒ ボイラー ・□タービン ・□化学プラント ・その他()

【調査】	調査の種類	石綿障害規則第3条に基づく事前調査			
	調査期間	一次調査(書面調査)		二次調査(現地調査)	
		2023年5月16日		2023年5月22日～2023年5月23日	
		氏名	建築物石綿含有建材調査者証明番号	氏名	建築物石綿含有建材調査者証明番号
実施者	阿部 なつみ	19071045	阿部 なつみ	19071045	
			三浦 広樹	12204044	

			一次調査(書面調査)				一次調査(書面調査)				二次調査(現地調査)				結 果										
			昭和39年竣工時				平成10年改修時																		
No.(写真番号)	部屋名	部位	材料名	石綿の有無	石綿の種類	判断根拠	材料名	石綿の有無	石綿の種類	判断根拠	整合性確認	確認できた材料名	気づき事項	試料番号	判断根拠	添付資料	石綿の有無	石綿の種類	レベル						
1F-4	管理室(旧 事務室)	床	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	コンクリート				材料から非含有と判断	-	無	-	-					
			ビニル床タイル	無	-	材料から非含有と判断	タイル貼り	無	-	材料から非含有と判断	×	ビニル床タイル		No.1	分析結果から非含有と判断	石綿分析結果報告書	無	-	-						
	巾木	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	コンクリート					材料から非含有と判断	-	無	-	-					
		モルタル	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	モルタル		No.3同等	分析結果から非含有と判断	石綿分析結果報告書	無	-	-							
		VP塗	無	-	材料から非含有と判断	V巾木	無	-	材料から非含有と判断	○	ソフト巾木		No.4	分析結果から含有と判断	石綿分析結果報告書	有	Ch	3							
		コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	コンクリート					材料から非含有と判断	-	無	-	-					
	壁	-	-	-	-	-	ブラスターボード	不明	不明	-	×	ブラスター塗		No.6	分析結果から非含有と判断	石綿分析結果報告書	無	-	-						
		ブラスター塗	不明	不明	-	VP塗	-	-	-	○	塗装					材料から非含有と判断	-	無	-	-					
	壁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	コンクリート				材料から非含有と判断	-	無	-	-				
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	塗装				材料から非含有と判断	-	無	-	-				
	壁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	石膏ボード12mm				材料から非含有と判断	-	無	-	-				
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	塗装				材料から非含有と判断	-	無	-	-				
		壁(外壁面)	-	-	-	-	-	-	-	-	×	ウレタン吹付				材料から非含有と判断	-	無	-	-					
	天井		有孔ブラスターボード	不明	不明	-	ブラスターボード	不明	不明	-	○	石膏ボード9mm		No.9	分析結果から非含有と判断	石綿分析結果報告書	無	-	-						
			EP塗	無	-	材料から非含有と判断	岩綿吸音板	不明	不明	-	○	岩綿吸音板9mm													
1F-5	管理スタッフ室 (旧 総長応接室)	床	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	コンクリート				材料から非含有と判断	-	無	-	-					
			ビニル床タイル	無	-	材料から非含有と判断	タイル貼り	無	-	材料から非含有と判断	×	ビニル床タイル		No.1同等	分析結果から非含有と判断	石綿分析結果報告書	無	-	-						
	巾木	木製	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	コンクリート					材料から非含有と判断	-	無	-	-					
		SV塗	無	-	材料から非含有と判断	V巾木	無	-	材料から非含有と判断	○	ソフト巾木		No.4同等	分析結果から含有と判断	石綿分析結果報告書	有	Ch	3							
	壁	ブラスターボード	不明	不明	-	ブラスターボード	不明	不明	-	○	石膏ボード12mm					材料から非含有と判断	-	無	-	-					
		サンフット貼り(木製化粧内装材)	無	-	材料から非含有と判断	VP塗	-	-	-	○	塗装					材料から非含有と判断	-	無	-	-					
	壁(外壁面)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	ウレタン吹付				材料から非含有と判断	-	無	-	-					
	天井		ブラスターボード	不明	不明	-	ブラスターボード	不明	不明	-	○	石膏ボード9mm		No.9同等	分析結果から非含有と判断	石綿分析結果報告書	無	-	-						
			クロス貼り	不明	不明	-	岩綿吸音板	不明	不明	-	○	岩綿吸音板9mm													
1F-6	市民ギャラリー (旧 展示ホール)	床	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	コンクリート				材料から非含有と判断	-	無	-	-					
			モルタル塗り	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	モルタル塗り		No.3	分析結果から非含有と判断	石綿分析結果報告書	無	-	-						
	巾木	木製	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	木製					材料から非含有と判断	-	無	-	-					
		SV塗	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	×	一部ブリテンボード					材料から非含有と判断	-	無	-	-					
	壁	ブラスターボード	不明	不明	-	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	○	コンクリート					材料から非含有と判断	-	無	-	-					
		クロス貼り	不明	不明	-	-	-	-	-	○	-					-	-	-	-	-					
				-	-	-	-	-	-	ブリテンボード貼り	無	-	材料から非含有と判断	○	ブリテンボード						材料から非含有と判断	-	無	-	-
	天井	有孔ブラスターボード	不明	不明	-	コンクリート打放シ左官補修	無	-	材料から非含有と判断	×	ブリテンボード					材料から非含有と判断	-	無	-	-					
EP塗		無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	×	-					-	-	-	-	-						

館屋名は現状のもの
 カッコ内は書面上の館屋名

注)設計図書がある場合に記入
 PB＝石膏ボード
 RP＝砂壁塗
 SOP＝合成御脂樹脂合ベント
 A-Emp＝アクリルエマルジョンペイント

整合性確認 凡例
○＝書面調査と現地調査で確認できた材料が同一
△＝現地調査で現物を確認することはできなかったが推定できる材料
×＝書面調査と現地調査で確認できた材料が異なる

注)アスベスト種類	レベル1=■
クリソタイル=Chr	レベル2=■
アモサイト=Am	レベル3=■
クロシドライト=Cr	
アンソファライト=An	
トレモライト=Tr	
アクチノライト=Ac	
不明=Nid	

アスベスト事前調査詳細表

【対象物件】	施設名	旧白石市いまいきプラザ	建物構造	・口造 ・口SRC造 ・RC造 ・木造 その他()
	竣工年	昭和39年(平成10年改修)		
	所在地	宮城県白石市沢崎町4番1号	建物用途 (複数選択可)	・事務所 ・工場/倉庫 ・小規模施設 ・学校/病院 ・公共施設 ・店舗 ・その他()
	階数	地下1階 地上3階 pH	工作物	・ボイラー ・冷却塔 ・ポンプ化学プラント その他()
	延床面積	2,758㎡		

【調査】	調査の種類	石綿障害規則第3条に基づく事前調査			
	調査期間	一次調査(書面調査)		二次調査(現地調査)	
		2023年5月16日		2023年5月22日～2023年5月23日	
実施者	氏名	建築物石綿含有建材調査者証明書番号		氏名	建築物石綿含有建材調査者証明書番号
	阿部 なつみ	19071045		阿部 なつみ	19071045
				三浦 広樹	12204044

			一次調査(書面調査)				一次調査(書面調査)				二次調査(現地調査)				結 果				
			昭和39年竣工時				平成10年改修時												
No.(写真番号)	部屋名	部位	材料名	石綿の有無	石綿の種類	判断根拠	材料名	石綿の有無	石綿の種類	判断根拠	整合性確認	確認できた材料名	気づき事項	試料番号	判断根拠	添付資料	石綿の有無	石綿の種類	レベル
1F-7	ワークショップブルーム (旧 大会議室)	床	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	コンクリート		No.2	材料から非含有と判断	-	無	-	-
			ビニル床タイル	無	-	材料から非含有と判断	マーモリウム貼り	無	-	材料から非含有と判断	○	ビニル床シート			分析結果から非含有と判断	石綿分析結果報告書	無	-	-
		巾木	木製	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	木製			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			SV塗	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	塗装			材料から非含有と判断	-	無	-	-
		壁	プラスターボード	不明	不明	-	コンクリート打放シ左官補修	無	-	材料から非含有と判断	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			タイル貼り	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
		天井	プラスターボード	不明	不明	-	コンクリート打放シ左官補修	無	-	材料から非含有と判断	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			クロス貼り	不明	不明	-	-	-	-	-	×	グラスウールボード			材料から非含有と判断	-	無	-	-
1F-8	小会議室(旧 工房)	床	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	コンクリート		No.2同等	材料から非含有と判断	-	無	-	-
			ビニル床タイル	無	-	材料から非含有と判断	マーモリウム貼り	無	-	材料から非含有と判断	×	ビニル床シート			分析結果から非含有と判断	石綿分析結果報告書	無	-	-
		巾木	木製	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	木			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			SV塗	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	×	-			-	-	-	-	
		壁	プラスターボード	不明	不明	-	コンクリート打放シ左官補修	無	-	材料から非含有と判断	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			VP塗	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	塗装			-	-	-	-	
		天井	プラスターボード	不明	不明	-	コンクリート打放シ左官補修	無	-	材料から非含有と判断	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			寒冷砂塗	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	寒冷砂塗			-	-	-	-	
1F-9	倉庫	床	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	コンクリート		No.3同等	材料から非含有と判断	-	無	-	-
			モルタル塗り	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	モルタル塗り			分析結果から非含有と判断	石綿分析結果報告書	無	-	-
		巾木	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			モルタル塗り	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	モルタル塗り			分析結果から非含有と判断	石綿分析結果報告書	無	-	-
		壁	コンクリート、コンクリートブロック	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	×	石膏ボード12mm			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			モルタル塗り	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	×	-			-	-	-	-	
		天井	プラスターボード	不明	不明	-	-	-	-	-	×	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			VP塗	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	×	-			-	-	-	-	
1F-10	リフレッシュルーム	床	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	コンクリート		No.2同等	材料から非含有と判断	-	無	-	-
			モザイクパーケット	無	-	材料から非含有と判断	マーモリウム貼り	無	-	材料から非含有と判断	○	ビニル床シート			分析結果から非含有と判断	石綿分析結果報告書	無	-	-
		巾木	木製	無	-	材料から非含有と判断	プラスターボード	不明	不明	-	×	-			-	-	-	-	
			SV塗	無	-	材料から非含有と判断	ビニル巾木	不明	不明	-	○	ソフト巾木			No.4同等	分析結果から含有と判断	石綿分析結果報告書	有	Ch
		壁	プラスターボード	不明	不明	-	-	-	-	-	○	石膏ボード12mm			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			サンフット貼	無	-	材料から非含有と判断	AEP塗	無	-	材料から非含有と判断	○	塗装			材料から非含有と判断	-	無	-	-
		壁	-	-	-	-	-	-	-	-	×	石膏ボード12mm			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	×	石膏ボード12mm			材料から非含有と判断	-	無	-	-
天井	プラスターボード	不明	不明	-	-	-	-	-	○	石膏ボード9mm		No.10同等	分析結果から非含有と判断	石綿分析結果報告書	無	-	-		
	クロス貼り	不明	不明	-	AEP塗	無	-	材料から非含有と判断	○	塗装									

郡屋名は現状のもの
 カッコ内は書面上の郡屋名

注) 設計図書がある場合に記入
 PB＝石膏ボード
 RP＝砂壁塗
 SOP＝合成御樹樹脂調合ペイント
 A-Emp＝アクリルエマルジョンペイント

整合性確認 凡例
○＝書面調査と現地調査で確認できた材料が同一
△＝現地調査で現物を確認することはできなかったが推定できる材料
×＝書面調査と現地調査で確認できた材料が異なる

注)アスベスト種類

グロスタイル=Chr	レベル1=■
アモサイト=Am	レベル2=■
クロストライ=Cr	レベル3=■
アンソファイト=An	
トロモイト=Tr	
アクチノライト=Ac	
不明=Nid	

アスベスト事前調査詳細表

【対象物件】

施設名	旧白石市いきいきプラザ	建物構造	・□S造 ・□SRC造 ・▽RC造 ・□木造 ・その他()
竣工年	昭和39年(平成10年改修)	建物用途 (複数選択可)	・□事務所 ・□工場/倉庫 ・□商業施設 ・□学校/病院 ・▽公共施設 ・□店舗 ・□その他()
所在地	宮城県白石市沢端町4番1号	工作物	・▽ボイラー ・□タービン ・□化学プラント ・その他()
階数	地下1階 地上3階 pH		
延床面積	2,758㎡		

【調査】

調査の種類	石綿障害規則第3条に基づく事前調査			
	一次調査(書面調査)		二次調査(現地調査)	
調査期間	2023年5月16日		2023年5月22日～2023年5月23日	
	氏名	建築物石綿含有建材調査者証明書番号	氏名	建築物石綿含有建材調査者証明書番号
	阿部 なつみ	19071045	阿部 なつみ	19071045
			三浦 広樹	12204044
実施者				

			一次調査(書面調査)				一次調査(書面調査)				二次調査(現地調査)				結 果				
			昭和39年竣工時				平成10年改修時												
No(写真番号)	部屋名	部位	材料名	石綿の有無	石綿の種類	判断根拠	材料名	石綿の有無	石綿の種類	判断根拠	整合性確認	確認できた材料名	気づき事項	試料番号	判断根拠	添付資料	石綿の有無	石綿の種類	レベル
1F-11	給湯室(旧 宿直室)	床	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-									
			人造石研ぎ出し	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-									
		巾木	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-									
			モルタル	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-									
		壁	VP塗	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-									
			コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-									
		天井	プラスター塗	不明	不明	-	-	-	-	-									
			セメント成形板	不明	不明	-	-	-	-	-									
			VP塗	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-									
	給湯室(旧 宿直室)	床	木	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			畳敷	無	-	材料から非含有と判断	マーモリウム貼り	無	-	材料から非含有と判断	○	ビニル床シート		No.2同等	分析結果から非含有と判断	石綿分析結果報告書	無	-	-
		巾木	畳寄せ	-	-	-	プラスターボード	不明	不明	-	×	-			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	ビニル巾木	不明	不明	-	○	ソフト巾木		No.4同等	分析結果から含有と判断	石綿分析結果報告書	有	Ch	3
		壁	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	プラスターボード	不明	不明	-	○	石膏ボード12mm			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			プラスター塗	不明	不明	-	AEP塗	無	-	材料から非含有と判断	○	塗装			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			-	-	-	-	100角タイル	無	-	材料から非含有と判断	○	100角タイル			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	×	石膏ボード12mm			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	×	石膏ボード12mm			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	×	石膏ボード12mm			材料から非含有と判断	-	無	-	-
		天井	プラスターボード	不明	不明	-	プラスターボード	不明	不明	-	○	石膏ボード9mm		No.10同等	分析結果から非含有と判断	石綿分析結果報告書	無	-	-
			AP塗	無	-	材料から非含有と判断	AEP塗	無	-	材料から非含有と判断	○	塗装							
	前室	床	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-									
			モルタル塗り	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-									
		巾木	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-									
			モルタル塗り	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-									
		壁	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-									
			プラスター塗	不明	不明	-	-	-	-	-									
		天井	プラスターボード	不明	不明	-	-	-	-	-									
			AP塗	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-									

部屋名は現状のもの
カッコ内は書面上の部屋名

注)設計図書がある場合に記入
PB＝石膏ボード
RP＝砂壁塗
SOP＝合成樹脂顔料ペイント
A-Emg＝アクリルエマルジョンペイント

整合性確認 凡例
○＝書面調査と現地調査で確認できた材料が同一
△＝現地調査で現物を確認することはできなかったが推定できる材料
×＝書面調査と現地調査で確認できた材料が異なる

注)アスベスト種類
クリノイド＝Chr
アモナイト＝Am
クロシタイト＝Cr
アンフィボライト＝An
トルシタイト＝Tr
アケシタイト＝Ac
不明＝Nd

レベル1＝■
レベル2＝■
レベル3＝■

アスベスト事前調査詳細表

【対象物件】	施設名	旧白石市いきいきプラザ	建物構造	・□S造 ・□SRC造 ・□RC造 ・□木造 その他()
	竣工年	昭和39年(平成10年改修)		
	所在地	宮城県白石市沢端町4番1号	建物用途 (複数選択可)	・□事務所 ・□工場/倉庫 ・□商業施設 ・□学校/病院 ・□公共施設 ・□店舗 ・□その他()
	階数	地下1階 地上3階 pH	工作物	・□ボイラー ・□タービン ・□化学プラント その他()
延床面積		2,758㎡		

【調査】	調査の種類	石棉障害規則第3条に基づく事前調査			
	調査期間	一次調査(書面調査)		二次調査(現地調査)	
		2023年5月16日		2023年5月22日～2023年5月23日	
	実施者	氏名	建築物石棉含有建材調査者証明書番号	氏名	建築物石棉含有建材調査者証明書番号
		阿部 なつみ	19071045	阿部 なつみ	19071045
			三浦 広樹	12204044	

			一次調査(書面調査)				一次調査(書面調査)				二次調査(現地調査)				結 果				
			昭和39年竣工時				平成10年改修時												
No.(写真番号)	部屋名	部位	材料名	石綿の有無	石綿の種類	判断根拠	材料名	石綿の有無	石綿の種類	判断根拠	整合性確認	確認できた材料名	気づき事項	試料番号	判断根拠	添付資料	石綿の有無	石綿の種類	レベル
1F-12	男子用便所	床	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			モザイクタイル貼り	無	-	材料から非含有と判断	マーモリウム貼り	無	-	材料から非含有と判断	○	ビニル床シート		No.2同等	分析結果から非含有と判断	石綿分析結果報告書	無	-	-
		巾木	-	-	-	-	プラスターボード	不明	不明	-	×	-			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	ビニル巾木	不明	不明	-	○	ソフト巾木		No.4同等	分析結果から含有と判断	石綿分析結果報告書	有	Ch	3
	壁		コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	コンクリート・コンクリートブロック	無	-	材料から非含有と判断	○	コンクリート、コンクリートブロック			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			プラスター塗	不明	不明	-	モルタル	無	-	材料から非含有と判断	○	モルタル		No.5同等	分析結果から含有と判断	石綿分析結果報告書	有	Ch	3
			-	-	-	-	VP塗	無	-	材料から非含有と判断	○	塗装							
	天井		セメント成形板	不明	不明	-	ケイ酸カルシウム板第1種	不明	不明	-	○	ケイ酸カルシウム板第1種		No.14	分析結果から非含有と判断	石綿分析結果報告書	無	-	-
			VP塗	無	-	材料から非含有と判断	VP塗	無	-	材料から非含有と判断	○	塗装							
1F-13	女子用便所	床	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			モザイクタイル貼り	無	-	材料から非含有と判断	マーモリウム貼り	無	-	材料から非含有と判断	○	ビニル床シート		No.2同等	分析結果から非含有と判断	石綿分析結果報告書	無	-	-
		巾木	-	-	-	-	プラスターボード	不明	不明	-	×	-			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	ビニル巾木	不明	不明	-	○	ソフト巾木		No.4同等	分析結果から含有と判断	石綿分析結果報告書	有	Ch	3
	壁		コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	コンクリート・コンクリートブロック	無	-	材料から非含有と判断	○	コンクリート、コンクリートブロック			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			プラスター塗	不明	不明	-	モルタル	無	-	材料から非含有と判断	○	モルタル		No.5	分析結果から含有と判断	石綿分析結果報告書	有	Ch	3
			-	-	-	-	VP塗	無	-	材料から非含有と判断	○	塗装							
	天井		セメント成形板	不明	不明	-	ケイ酸カルシウム板第1種	不明	不明	-	○	ケイ酸カルシウム板第1種		No.14同等	分析結果から含有と判断	石綿分析結果報告書	有	Ch	3
			VP塗	無	-	材料から非含有と判断	VP塗	無	-	材料から非含有と判断	○	塗装							
1F-14	身障者用便所	床	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			ビニル床シート	不明	不明	-	マーモリウム貼り	無	-	材料から非含有と判断	○	ビニル床シート		No.2同等	分析結果から非含有と判断	石綿分析結果報告書	無	-	-
		巾木	プラスターボード	不明	不明	-	プラスターボード	不明	不明	-	×	-			-	-	-	-	-
			ビニル巾木	不明	不明	-	ビニル巾木	不明	不明	-	○	ソフト巾木		No.4同等	分析結果から含有と判断	石綿分析結果報告書	有	Ch	3
	壁		プラスターボード	不明	不明	-	プラスターボード	不明	不明	-	○	コンクリート、コンクリートブロック			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			VP塗	無	-	材料から非含有と判断	VP塗	無	-	材料から非含有と判断	○	塗装			材料から非含有と判断	-	無	-	-
	壁		-	-	-	-	-	-	-	-	×	石膏ボード12mm			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	×	塗装			材料から非含有と判断	-	無	-	-
	天井		プラスターボード	不明	不明	-	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			VP塗	無	-	材料から非含有と判断	VP塗	無	-	材料から非含有と判断	×	プラスター塗		No.8同等	分析結果から非含有と判断	石綿分析結果報告書	無	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	×	塗装			材料から非含有と判断	-	無	-	-

部屋名は現状のもの
カッコ内は書面上の部屋名

注)設計図書がある場合に記入
PB＝石膏ボード
RP＝砂壁塗
SOP＝合成樹脂顔料含ペイント
A-Eme＝アクリルエマルジョンペイント

整合性確認 凡例
○＝書面調査と現地調査で確認できた材料が同一
△＝現地調査で現物を確認することはできなかったが推定できる材料
×＝書面調査と現地調査で確認できた材料が異なる

注)アスベスト種類
クリタイル＝Chr
アモサイト＝Am
クロシタイル＝Cr
アノフィライト＝An
トルシタイル＝Tr
アノシタイル＝Ac
不明＝Nd

レベル1＝■
レベル2＝■
レベル3＝■

アスベスト事前調査詳細表

【対象物件】	施設名	旧白石市いまいまプラザ	建物構造	・□S造　・□SRC造　・▽RC造　・□木造 ・その他()
	竣工年	昭和39年(平成10年改修)		
	所在地	宮城県白石市沢端町4番1号	建物用途 (建築用途等)	・□事務所　・□工場/倉庫　・□娯楽施設　・□学校/病院 ・▽公共施設　・□店舗　・□その他()
	階数	地下1階 地上3階　pH	工作物	・▽ボイラー　・□タービン　・□化学プラント ・その他()
	延床面積	2,758㎡		

【調査】	調査の種類	石綿障害規則第3条に基づく事前調査			
	調査期間	一次調査(書面調査)		二次調査(現地調査)	
		2023年5月16日		2023年5月22日～2023年5月23日	
	実施者	氏名	建築物石綿含有建材調査者証明書番号	氏名	建築物石綿含有建材調査者証明書番号
		阿部　なつみ	19071045	阿部　なつみ	19071045

		三浦　広樹	12204044
--	--	-------	----------

No.(写真番号)	部屋名	部位	一次調査(書面調査)				一次調査(書面調査)				二次調査(現地調査)				結　果				
			昭和39年竣工時				平成10年改修時				二次調査(現地調査)				判断根拠	添付資料	石綿の有無	石綿の種類	レベル
			材料名	石綿の有無	石綿の種類	判断根拠	材料名	石綿の有無	石綿の種類	判断根拠	整合性確認	確認できた材料名	気づき事項	試料番号					
1F-15	西便所	床	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	×	-			-	-	-	-	-
			モザイクタイル貼り	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	×	木			材料から非含有と判断	-	無	-	-
		巾木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
			コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
		壁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	モルタル		No.8同等	分析結果から非含有と判断	石綿分析結果報告書	無	-	-
			プラスター塗	不明	不明	-	-	-	-	-	○	プラスター塗		No.6同等	分析結果から非含有と判断	石綿分析結果報告書	無	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	×	100角タイル		No.8同等	分析結果から非含有と判断	石綿分析結果報告書	無	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	×	木			材料から非含有と判断	-	無	-	-
		天井	セメント成形板	不明	不明	-	-	-	-	-	○	スレート板			分析結果から含有と判断	石綿分析結果報告書	有	Am	3
			VP塗	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	塗装		No.13					
1F-16	廊下	床	-	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
		巾木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	モルタル		No.5同等	分析結果から含有と判断	石綿分析結果報告書	有	Ch	3
		壁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	プラスター塗		No.7	分析結果から非含有と判断	石綿分析結果報告書	無	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	石膏ボード9mm		No.10同等	分析結果から非含有と判断	石綿分析結果報告書	無	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装							
		天井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	石膏ボード9mm		No.10同等	分析結果から非含有と判断	石綿分析結果報告書	無	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装							
1F-17	西階段	床	-	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
		巾木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
		天井(段差)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリート		No.6同等	分析結果から非含有と判断	石綿分析結果報告書	無	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	プラスター塗							
1F-18	倉庫	床	-	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	人研石ぎ出し			材料から非含有と判断	-	無	-	-
		巾木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
		壁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ゾラコート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	石膏ボード12mm			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	有孔ボード		No.13同等	分析結果から含有と判断	石綿分析結果報告書	有	Ch,Am	3
			-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		天井	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
			-	-	-	-	-	-	-	-	-								

部屋名は現状のもの
カッコ内は書面上の部屋名

注)設計図書がある場合に記入
PB＝石膏ボード
RP＝砂壁塗
SOP＝合成樹脂顔料含ペイント
A-Ema＝アクリルエマルジョンペイント

整合性確認 凡例
○＝書面調査と現地調査で確認できた材料が同一
△＝現地調査で現物を確認することはできなかったが推定できる材料
×＝書面調査と現地調査で確認できた材料が異なる

注)アスベスト種類
717/346＝Chr
748/94＝Am
905/344＝Cr
727/2494＝An
145344＝Tr
727/344＝Ac
不明＝Nd

レベル1＝■
レベル2＝■
レベル3＝■

アスベスト事前調査詳細表

【対象物件】	施設名	旧白石市いきいきプラザ	建物構造	・□S造　・□SRC造　・▽RC造　・□木造 その他()
	竣工年	昭和39年(平成10年改修)		
	所在地	宮城県白石市沢堀町4番1号	建物用途 (建築物区分)	・□事務所　・□工場/倉庫　・□娯楽施設　・□学校/病院 ・▽公共施設　・□店舗　・□その他()
	階数	地下1階 地上3階　pH	工作物	・▽ボイラー　・□タービン　・□化学プラント その他()
	延床面積	2,758㎡		

【調査】	調査の種類	石棉障害規則第3条に基づく事前調査			
	調査期間	一次調査(書面調査)		二次調査(現地調査)	
		2023年5月16日		2023年5月22日～2023年5月23日	
	実施者	氏名	建築物石棉含有建材調査者証明書番号	氏名	建築物石棉含有建材調査者証明書番号
		阿部　なつみ	19071045	阿部　なつみ	19071045

			三浦　広樹	12204044
--	--	--	-------	----------

No.(写真番号)			一次調査(書面調査)				一次調査(書面調査)				二次調査(現地調査)				結 果				
			昭和39年竣工時				平成10年改修時				二次調査(現地調査)				判 断 根 拠				
			材料名	石綿の有無	石綿の種類	判断根拠	材料名	石綿の有無	石綿の種類	判断根拠	整合性確認	確認できた材料名	気づき事項	試料番号					
2F-1	南階段	床	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			人造石研ぎ出し	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	人造石研ぎ出し			材料から非含有と判断	-	無	-	-
		巾木	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			人造石研ぎ出し	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	人造石研ぎ出し			材料から非含有と判断	-	無	-	-
		壁	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			ゾラコート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	ゾラコート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
		段差	有孔プラスターボード	不明	不明	-	-	-	-	-	×	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	×	プラスター塗	No.8同等	分析結果から非含有と判断	石綿分析結果報告書	無	-	-	-
			EP塗	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	×	塗装			材料から非含有と判断	-	無	-	-
2F-2	展示ギャラリー (旧 ステージ)	床	木	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	木			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			緑甲板貼	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	緑甲板			材料から非含有と判断	-	無	-	-
		巾木	木	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	木			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			塗装	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	塗装			材料から非含有と判断	-	無	-	-
		壁	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	×	木			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			白セメント吹付	不明	不明	-	-	-	-	-	×	石膏ボード12mm			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	×	塗装			材料から非含有と判断	-	無	-	-
		天井	-	-	-	-	-	-	-	-	×	有孔ボード	No.13同等	分析結果から含有と判断	石綿分析結果報告書	有	Ch,Am	3	
2F-3	控え室	床	木	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	×	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			緑甲板貼	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	×	-			-	-	-	-	-
		巾木	木	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	×	モルタル			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			塗装	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	塗装			材料から非含有と判断	-	無	-	-
		壁	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			白セメント吹付	不明	不明	-	-	-	-	-	×	グラスウールボード			材料から非含有と判断	-	無	-	-
		天井	-	-	-	-	-	-	-	-	×	モルタル			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	×	塗装			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	×	グラスウールボード			材料から非含有と判断	-	無	-	-
		設備	-	-	-	-	-	-	-	-	×	たわみ載ぎ手	No.16	分析結果から非含有と判断	石綿分析結果報告書	無	-	-	-
2F-4	コート	床	木	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	木			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			緑甲板貼	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	緑甲板			材料から非含有と判断	-	無	-	-
		巾木	木	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	木			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			塗装	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	緑甲板			材料から非含有と判断	-	無	-	-

部屋名は現状のもの
カッコ内は書面上の部屋名

注)設計図書がある場合に記入
PB＝石膏ボード
RP＝砂壁塗
SOP＝食感御膳敷金ペイント
A-Emg＝アクリルエマルジョンペイント

整合性確認　凡例
○＝書面調査と現地調査で確認できた材料が同一
△＝現地調査で現物を確認することはできなかったが推定できる材料
×＝書面調査と現地調査で確認できた材料が異なる

注)アスベスト種類
777744＝Ch
777744＝Am
999944＝Cr
777744＝An
111144＝Tr
777744＝Ac
不明＝Nd

レベル1＝■
レベル2＝■
レベル3＝■

アスベスト事前調査詳細表

【対象物件】	施設名	旧白石市いきいきプラザ	建物構造	・□S造 ・□SRC造 ・□RC造 ・□木造 ・その他()
	竣工年	昭和39年(平成10年改修)		
	所在地	宮城県白石市沢崎町4番1号	建物用途 (建築用途等)	・□事務所 ・□工場/倉庫 ・□商業施設 ・□学校/病院 ・□公共施設 ・□店舗 ・□その他()
	階数	地下1階 地上3階 pH		・□ボイラー ・□タービン ・□化学プラント ・その他()
	延床面積	2,758㎡	工作物	

【調査】	調査の種類	石綿障害規則第3条に基づく事前調査			
	調査期間	一次調査(書面調査)		二次調査(現地調査)	
		2023年5月16日		2023年5月22日～2023年5月23日	
	実施者	氏名	建築物石綿含有建材調査者証明書番号	氏名	建築物石綿含有建材調査者証明書番号
		阿部 なつみ	19071045	阿部 なつみ	19071045
				三浦 広樹	12204044

			一次調査(書面調査)				一次調査(書面調査)				二次調査(現地調査)				結 果				
			昭和39年竣工時				平成10年改修時								判断根拠	添付資料	石綿の有無	石綿の種類	レベル
No.(写真番号)	部屋名	部位	材料名	石綿の有無	石綿の種類	判断根拠	材料名	石綿の有無	石綿の種類	判断根拠	整合性確認	確認できた材料名	気づき事項	試料番号					
2F-5	観覧席	床	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断		-	-	-	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			カラーモルタル塗り	無	-	材料から非含有と判断		-	-	-	○	カラーモルタル塗り		No.3同等	分析結果から非含有と判断	石綿分析結果報告書	無	-	-
		巾木	木	無	-	材料から非含有と判断		-	-	-	○	木			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			塗装	無	-	材料から非含有と判断		-	-	-	○	塗装			材料から非含有と判断	-	無	-	-
		壁	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断		-	-	-	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			撥水剤塗布	無	-	材料から非含有と判断		-	-	-	○	塗装			材料から非含有と判断	-	無	-	-
		天井	有孔プラスターボード	不明	不明	-		-	-	-	○	有孔ボード		No.13	分析結果から含有と判断	石綿分析結果報告書	有	Ch,Am	3
			EP塗	無	-	材料から非含有と判断		-	-	-	○	塗装			材料から非含有と判断	-	無	-	-
2F-6	北階段	床	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断		-	-	-	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			人造石研ぎ出し	無	-	材料から非含有と判断		-	-	-	○	人造石研ぎ出し			材料から非含有と判断	-	無	-	-
		巾木	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断		-	-	-	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			人造石研ぎ出し	無	-	材料から非含有と判断		-	-	-	○	人造石研ぎ出し			材料から非含有と判断	-	無	-	-
		壁	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断		-	-	-	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			ゾラコート	無	-	材料から非含有と判断		-	-	-	○	ゾラコート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
		壁	-	-	-	-		-	-	-	×	石膏ボード12mm			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			-	-	-	-		-	-	-	×	塗装			材料から非含有と判断	-	無	-	-
		段差	有孔プラスターボード	不明	不明	-		-	-	-	×	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			AP塗	無	-	材料から非含有と判断		-	-	-	×	モルタル		No.5同等	分析結果から含有と判断	石綿分析結果報告書	有	Ch	3
			-	-	-	-		-	-	-	×	プラスター塗		No.6同等	分析結果から非含有と判断	石綿分析結果報告書	無	-	-
			-	-	-	-		-	-	-	×	塗装			材料から非含有と判断	-	無	-	-
2F-7	男子用便所	床	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断		-	-	-	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			モザイクタイル貼り	無	-	材料から非含有と判断		-	-	-	○	モルタル		No.3同等	分析結果から非含有と判断	石綿分析結果報告書	無	-	-
		壁	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断		-	-	-	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			プラスター塗	不明	不明	-		-	-	-	○	プラスター塗		No.6同等	分析結果から非含有と判断	石綿分析結果報告書	無	-	-
		腰壁	-	-	-	-		-	-	-	×	塗装			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			-	-	-	-		-	-	-	×	モルタル		No.8	分析結果から非含有と判断	石綿分析結果報告書	無	-	-
		天井	セメント成形板	不明	不明	-		-	-	-	○	スレート板		No.13同等	分析結果から含有と判断	石綿分析結果報告書	有	Ch,Am	3
			VP塗	無	-	材料から非含有と判断		-	-	-	○	塗装							
		床	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断		-	-	-	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			モザイクタイル貼り	無	-	材料から非含有と判断		-	-	-	○	モルタル		No.3同等	分析結果から非含有と判断	石綿分析結果報告書	無	-	-
		壁	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断		-	-	-	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			プラスター塗	不明	不明	-		-	-	-	○	プラスター塗		No.6同等	分析結果から非含有と判断	石綿分析結果報告書	無	-	-
		腰壁	-	-	-	-		-	-	-	×	塗装			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			-	-	-	-		-	-	-	×	モルタル		No.8	分析結果から非含有と判断	石綿分析結果報告書	無	-	-
2F-8	女子用便所	床	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断		-	-	-	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			モザイクタイル貼り	無	-	材料から非含有と判断		-	-	-	○	モルタル		No.3同等	分析結果から非含有と判断	石綿分析結果報告書	無	-	-
		壁	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断		-	-	-	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			プラスター塗	不明	不明	-		-	-	-	○	プラスター塗		No.6同等	分析結果から非含有と判断	石綿分析結果報告書	無	-	-
		腰壁	-	-	-	-		-	-	-	×	塗装			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			-	-	-	-		-	-	-	×	モルタル		No.8	分析結果から非含有と判断	石綿分析結果報告書	無	-	-
		天井	セメント成形板	不明	不明	-		-	-	-	○	スレート板		No.13同等	分析結果から含有と判断	石綿分析結果報告書	有	Ch,Am	3
			VP塗	無	-	材料から非含有と判断		-	-	-	○	塗装							

部屋名は現状のもの
カッコ内は書面上の部屋名

注)設計図書がある場合に記入
PB=石膏ボード
RP=砂壁塗
SOP=合成樹脂面漆ペイント
A-Emg=アクリルエマルジョンペイント

整合性確認 凡例
○=書面調査と現地調査で確認できた材料が同一
△=現地調査で現物を確認することはできなかったが推定できる材料
×=書面調査と現地調査で確認できた材料が異なる

注)アスベスト種類
クリノタレ=Cr
アモシト=Am
ノボクトレ=Gr
アノタレ=An
ヒュタレ=Tr
799ノタレ=Ac
不明=Nd

レベル1=■
レベル2=●
レベル3=□

アスベスト事前調査詳細表

【対象物件】	施設名	旧白石市いきいきプラザ	建物構造	・□S造 ・□SRC造 ・▽RC造 ・□木造 ・その他()
	竣工年	昭和39年(平成10年改修)		
	所在地	宮城県白石市沢端町4番1号	建物用途 (建築用途等)	・□事務所 ・□工場/倉庫 ・□娯楽施設 ・□学校/病院 ・▽公共施設 ・□店舗 ・□その他()
	階数	地下1階 地上3階 pH		・▽ボイラー ・□タービン ・□化学プラント ・その他()
	延床面積	2,758㎡	工作物	

【調査】	調査の種類	石棉障害規則第3条に基づく事前調査			
	調査期間	一次調査(書面調査)		二次調査(現地調査)	
		2023年5月16日		2023年5月22日～2023年5月23日	
	実施者	氏名	建築物石棉含有建材調査者証明書番号	氏名	建築物石棉含有建材調査者証明書番号
		阿部 なつみ	19071045	阿部 なつみ	19071045

			三浦 広樹	12204044
--	--	--	-------	----------

No.(写真番号)	部屋名	部位	一次調査(書面調査)				一次調査(書面調査)				二次調査(現地調査)				結 果				
			昭和39年竣工時				平成10年改修時				二次調査(現地調査)				判断根拠	添付資料	石棉の有無	石棉の種類	レベル
			材料名	石棉の有無	石棉の種類	判断根拠	材料名	石棉の有無	石棉の種類	判断根拠	整合性確認	確認できた材料名	気づき事項	試料番号					
2F-9	倉庫	床	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	コンクリート	-	-	材料から非含有と判断	-	無	-	-
			モルタル塗り	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	モルタル塗り	-	No.3同等	分析結果から非含有と判断	石棉分析結果報告書	無	-	-
		巾木	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	コンクリート	-	-	材料から非含有と判断	-	無	-	-
			モルタル塗り	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	モルタル塗り	-	No.3同等	分析結果から非含有と判断	石棉分析結果報告書	無	-	-
		壁	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	コンクリート	-	-	材料から非含有と判断	-	無	-	-
			モルタル塗り	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	モルタル塗り	-	No.5同等	分析結果から含有と判断	石棉分析結果報告書	有	Ch	3
	調光室	天井	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	コンクリート	-	-	材料から非含有と判断	-	無	-	-
			モルタル塗り	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	モルタル塗り	-	No.5同等	分析結果から含有と判断	石棉分析結果報告書	有	Ch	3
		設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	配管 エルボ 保温材	-	No.15	分析結果から非含有と判断	石棉分析結果報告書	無	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	配管 フランジジョイント パッキン	-	No.17	分析結果から非含有と判断	石棉分析結果報告書	無	-	-
		床	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-									
			モルタル塗り	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-									
		巾木	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-									
			モルタル塗り	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-									
		壁	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-									
			モルタル塗り	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-									
		天井	セメント成形板	不明	不明	-	-	-	-	-									
			VP塗	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-									

部屋名は現状のもの
カッコ内は書面上の部屋名

注)設計図書がある場合に記入
PB=石膏ボード
RP=砂壁塗
SOP=合成樹脂顔料系ペイント
A-Em=アクリルエマルジョンペイント

整合性確認 凡例
○=書面調査と現地調査で確認できた材料が同一
△=現地調査で現物を確認することはできなかったが推定できる材料
×=書面調査と現地調査で確認できた材料が異なる

注)アスベスト種類
クリノタケ=Chr
アモシト=Am
クロソライト=Cr
アンファイト=An
リノシト=Li
アサトライト=As
不明=Nd

レベル1=■
レベル2=●
レベル3=●

アスベスト事前調査詳細表

【対象物件】

施設名	旧白石市いきいきプラザ	建物構造	・□S造 ・□SRC造 ・▽RC造 ・□木造 ・その他()
竣工年	昭和39年(平成10年改修)		
所在地	宮城県白石市沢田町4番1号	建物用途 (複数選択可)	・□事務所 ・□工場/倉庫 ・□娯楽施設 ・□学校/病院 ・▽公共施設 ・□店舗 ・□その他()
階数	地下1階 地上3階 pH	工作物	・▽ボイラー ・□タービン ・□化学プラント ・その他()
延床面積	2,758㎡		

【調査】

調査の種類	石棉障害規則第3条に基づく事前調査			
	一次調査(書面調査)		二次調査(現地調査)	
調査期間	2023年5月16日		2023年5月22日～2023年5月23日	
	氏名		氏名	
	阿部 なつみ		阿部 なつみ	
実施者	建築物石綿含有建材調査者証明書番号		建築物石綿含有建材調査者証明書番号	
	19071045		19071045	
			三浦 広樹	

			一次調査(書面調査)				一次調査(書面調査)				二次調査(現地調査)				結 果				
No(写真番号)	部屋名	部位	昭和39年竣工時				平成10年改修時				整合性確認	確認できた材料名	気づき事項	試料番号	判断根拠	添付資料	石綿の有無	石綿の種類	レベル
			材料名	石綿の有無	石綿の種類	判断根拠	材料名	石綿の有無	石綿の種類	判断根拠									
3F-1	物置	床	-	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
		巾木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
		壁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
		天井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	スレート板		No.13同等	分析結果から含有と判断	石棉分析結果報告書	有	Ch,Am	3
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	石膏ボード7mm		No.11	分析結果から非含有と判断	石棉分析結果報告書	無	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装							
3F-2	北階段ホール	床	-	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	人造石研ぎ出し			材料から非含有と判断	-	無	-	-
		巾木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	人造研ぎ出し			材料から非含有と判断	-	無	-	-
		壁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装			材料から非含有と判断	-	無	-	-
		壁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	石膏ボード12mm			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	石膏ボード12mm			材料から非含有と判断	-	無	-	-
		天井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	有孔ボード		No.13同等	分析結果から含有と判断	石棉分析結果報告書	有	Ch,Am	3
3F-3	南階段ホール	床	-	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	人造石研ぎ出し			材料から非含有と判断	-	無	-	-
		巾木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	人造床研ぎ出し			材料から非含有と判断	-	無	-	-
		壁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装			材料から非含有と判断	-	無	-	-
		壁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	石膏ボード12mm			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	石膏ボード12mm			材料から非含有と判断	-	無	-	-
		天井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	有孔ボード		No.13同等	分析結果から含有と判断	石棉分析結果報告書	有	Ch,Am	3
3F-4	映写室	床	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			モルタル塗り	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	モルタル塗り		No.3同等	分析結果から非含有と判断	石棉分析結果報告書	無	-	-
		巾木	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			モルタル塗り	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	モルタル塗り		No.3同等	分析結果から非含有と判断	石棉分析結果報告書	無	-	-
		壁	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			モルタル塗り	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	モルタル塗り		No.5同等	分析結果から含有と判断	石棉分析結果報告書	有	Ch	3
		天井	コンクリート	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	コンクリート			材料から非含有と判断	-	無	-	-
			モルタル塗り	無	-	材料から非含有と判断	-	-	-	-	○	モルタル塗り		No.5同等	分析結果から含有と判断	石棉分析結果報告書	有	Ch	3

部屋名は現状のもの
カッコ内は書面上の部屋名

注)設計図書がある場合に記入
PB＝石膏ボード
RP＝砂壁塗
SOP＝合成樹脂顔料系ペイント
A-Emg＝アクリルエマルジョンペイント

整合性確認 凡例
○＝書面調査と現地調査で確認できた材料が同一
△＝現地調査で現物を確認することはできなかったが推定できる材料
×＝書面調査と現地調査で確認できた材料が異なる

注)アスベスト種類
クリタルク＝Ovr
アモシト＝Am
クロシト＝Cr
アンファシト＝An
トリシト＝Tr
アクリノシト＝Ac
不明＝Nd

レベル1＝■
レベル2＝■
レベル3＝■

アスベスト事前調査詳細表

【対象物件】	施設名	旧白石市いきいきプラザ	建物構造	・S造　・SRC造　・RC造　・木造 その他()
	竣工年	昭和39年(平成10年改修)		
	所在地	宮城県白石市沢崎町4番1号	建物用途	・事務所　・工場/倉庫　・順風施設　・学校/病院 ・公共施設　・店舗　・その他()
	階数	地下1階 地上3階 pH	工作物	・ポイラー　・クレーン　・化学プラント その他()
	延床面積	2,758㎡		

【調査】	調査の種類	石綿障害規則第3条に基づく事前調査			
	調査期間	一次調査(書面調査)		二次調査(現地調査)	
		2023年5月16日		2023年5月22日～2023年5月23日	
実施者	氏名	建築物石綿含有建材調査会証明書番号	氏名	建築物石綿含有建材調査会証明書番号	
	阿部 なつみ	19071045	阿部 なつみ	19071045	
			三浦 広樹	12204044	

[illegible]

部屋名は現状のもの
 カッコ内は書面上の部屋名

注)設計図書がある場合に記入
 PB＝石膏ボード
 RP＝砂壁塗
 SOP＝合成御樹脂調合ペイント
 A-Emp＝アクリルエマルジョンペイント


整合性確認 凡例
○＝書面調査と現地調査で確認できた材料が同一
△＝現地調査で現物を確認することはできなかったが推定できる材料
×＝書面調査と現地調査で確認できた材料が異なる

注)アスベスト種類

クリノタイル=Chr	レベル1=
アモサイト=Am	レベル2=
クロシドライト=Cr	レベル3=
アンソファライト=An	
トレモライト=Tr	
アクチノライト=Ac	
不明=Nd	

3. 試料採取場所図及び石綿含有範囲図

1階 採取ポイント及び石綿含有建材使用範囲

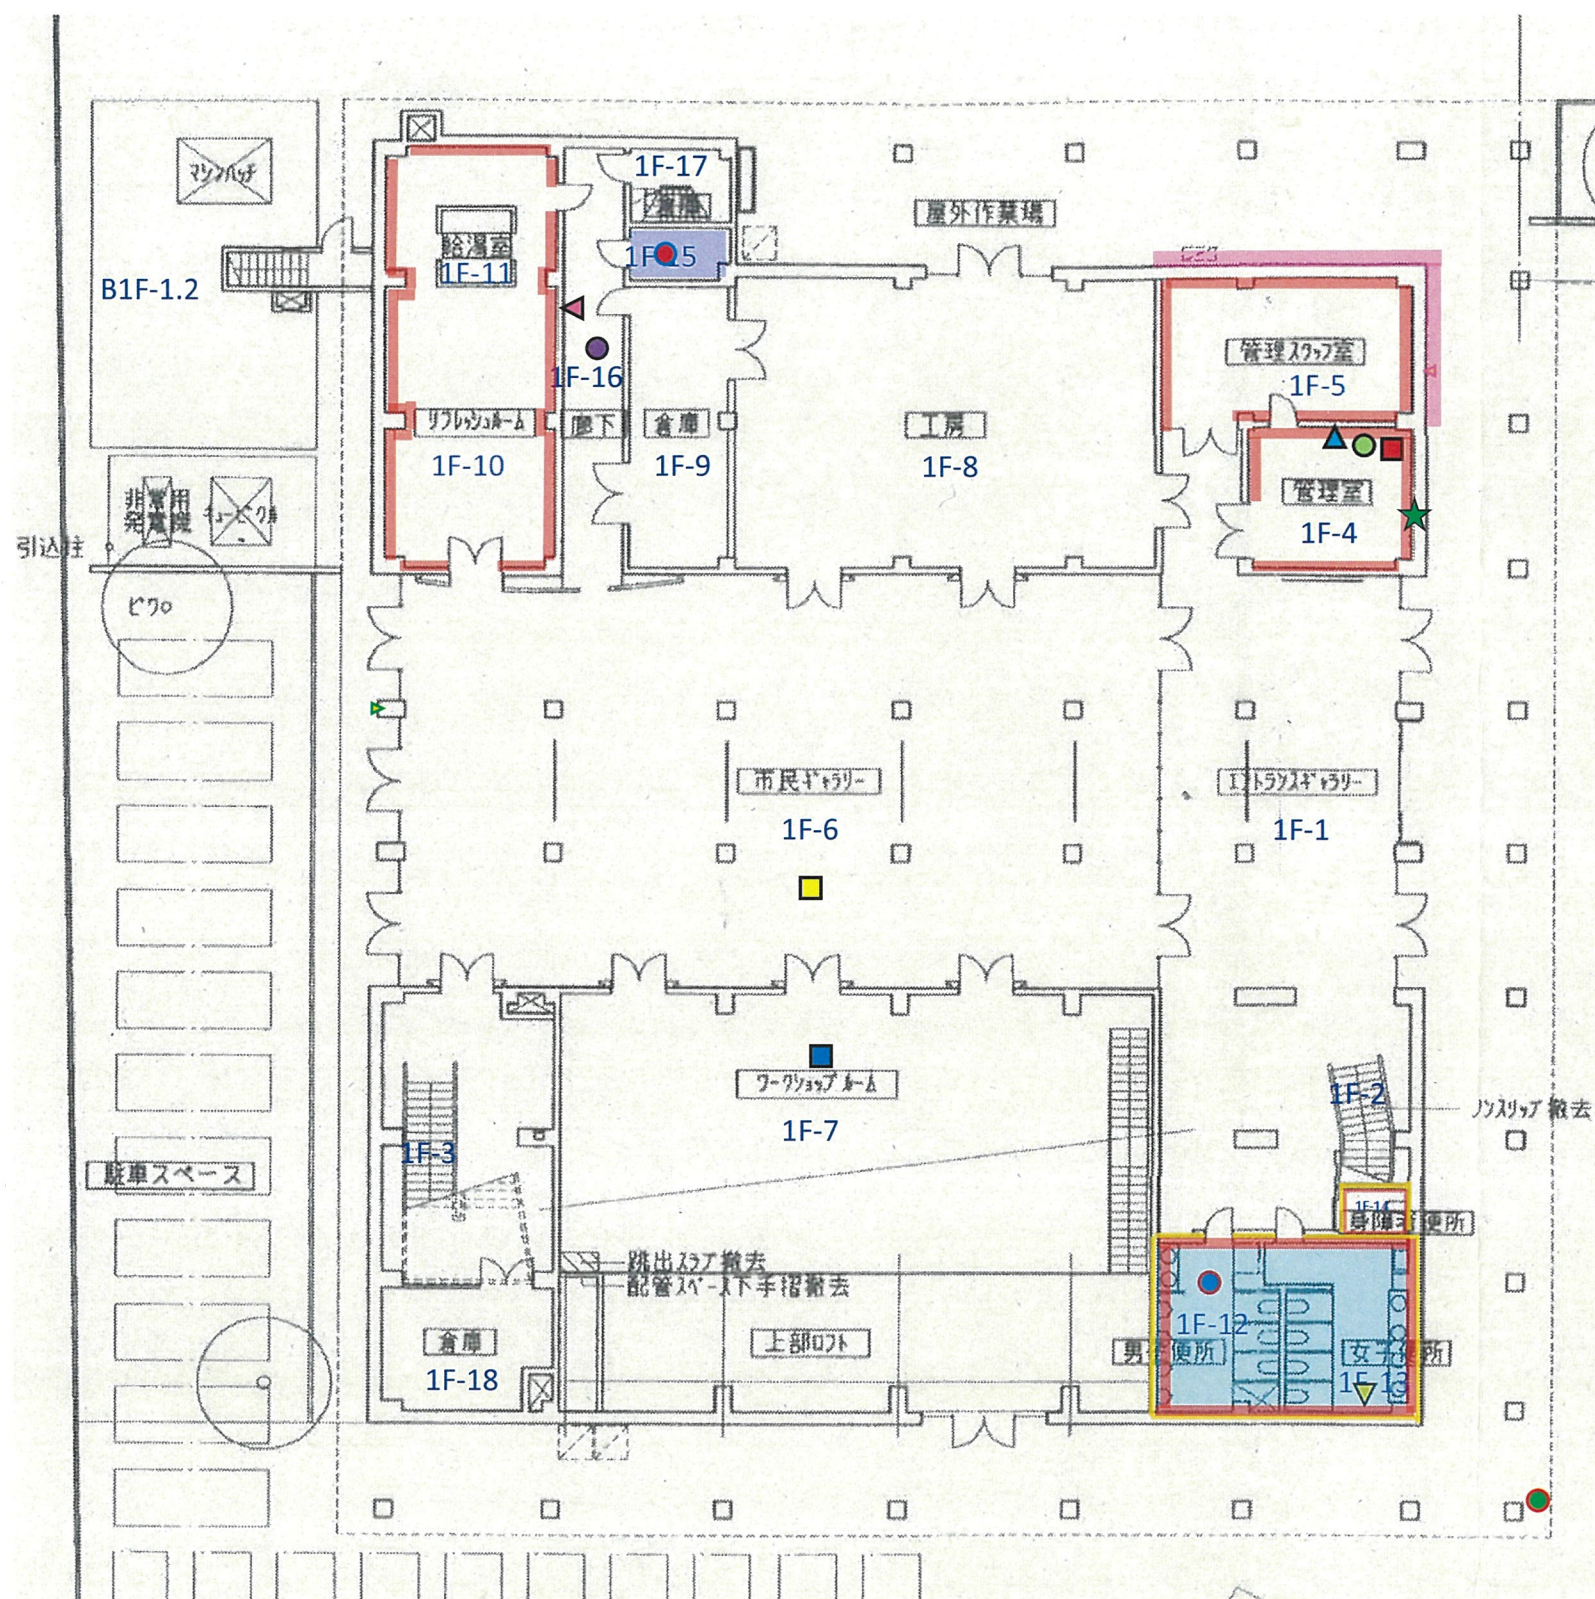

石綿含有建材写真



 No.4 ソフト巾木




 No.5 モルタル塗装



● No.13 スレート板



No.14
ケイ酸カルシウム板
第1種

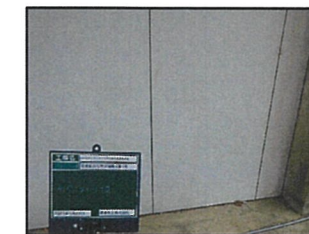

 No.20 スレート板

・1F採取検体

- | | | |
|-------|---|----------------------|
| No.1 |  | 床 ビニル床タイル |
| No.2 |  | 床 ビニル床シート |
| No.3 |  | 床 モルタル塗装 |
| No.4 |  | 巾木 ソフト巾木 |
| No.5 |  | 壁 モルタル塗装 |
| No.6 |  | 壁 プラスター塗 |
| No.7 |  | 壁 プラスター塗 |
| No.9 |  | 天井 石膏ボード9mm+岩綿吸音板9mm |
| No.10 |  | 天井 石膏ボード9mm+塗装 |
| No.13 |  | 天井 スレート板 |
| No.14 |  | 天井 ケイ酸カルシウム板第1種 |

・外部採取検体


- No.20  外壁 スレート板
- No.21  軒天 吹付タイル
- No.22  柱 洗出し仕上げ材

※赤字は石綿含有建材。


凡例

- :天井試料採取箇所 △ :壁試料採取箇所 □ :床試料採取箇所 ☆ :その他試料採取箇所

2階 採取ポイント及び石綿含有建材使用範囲

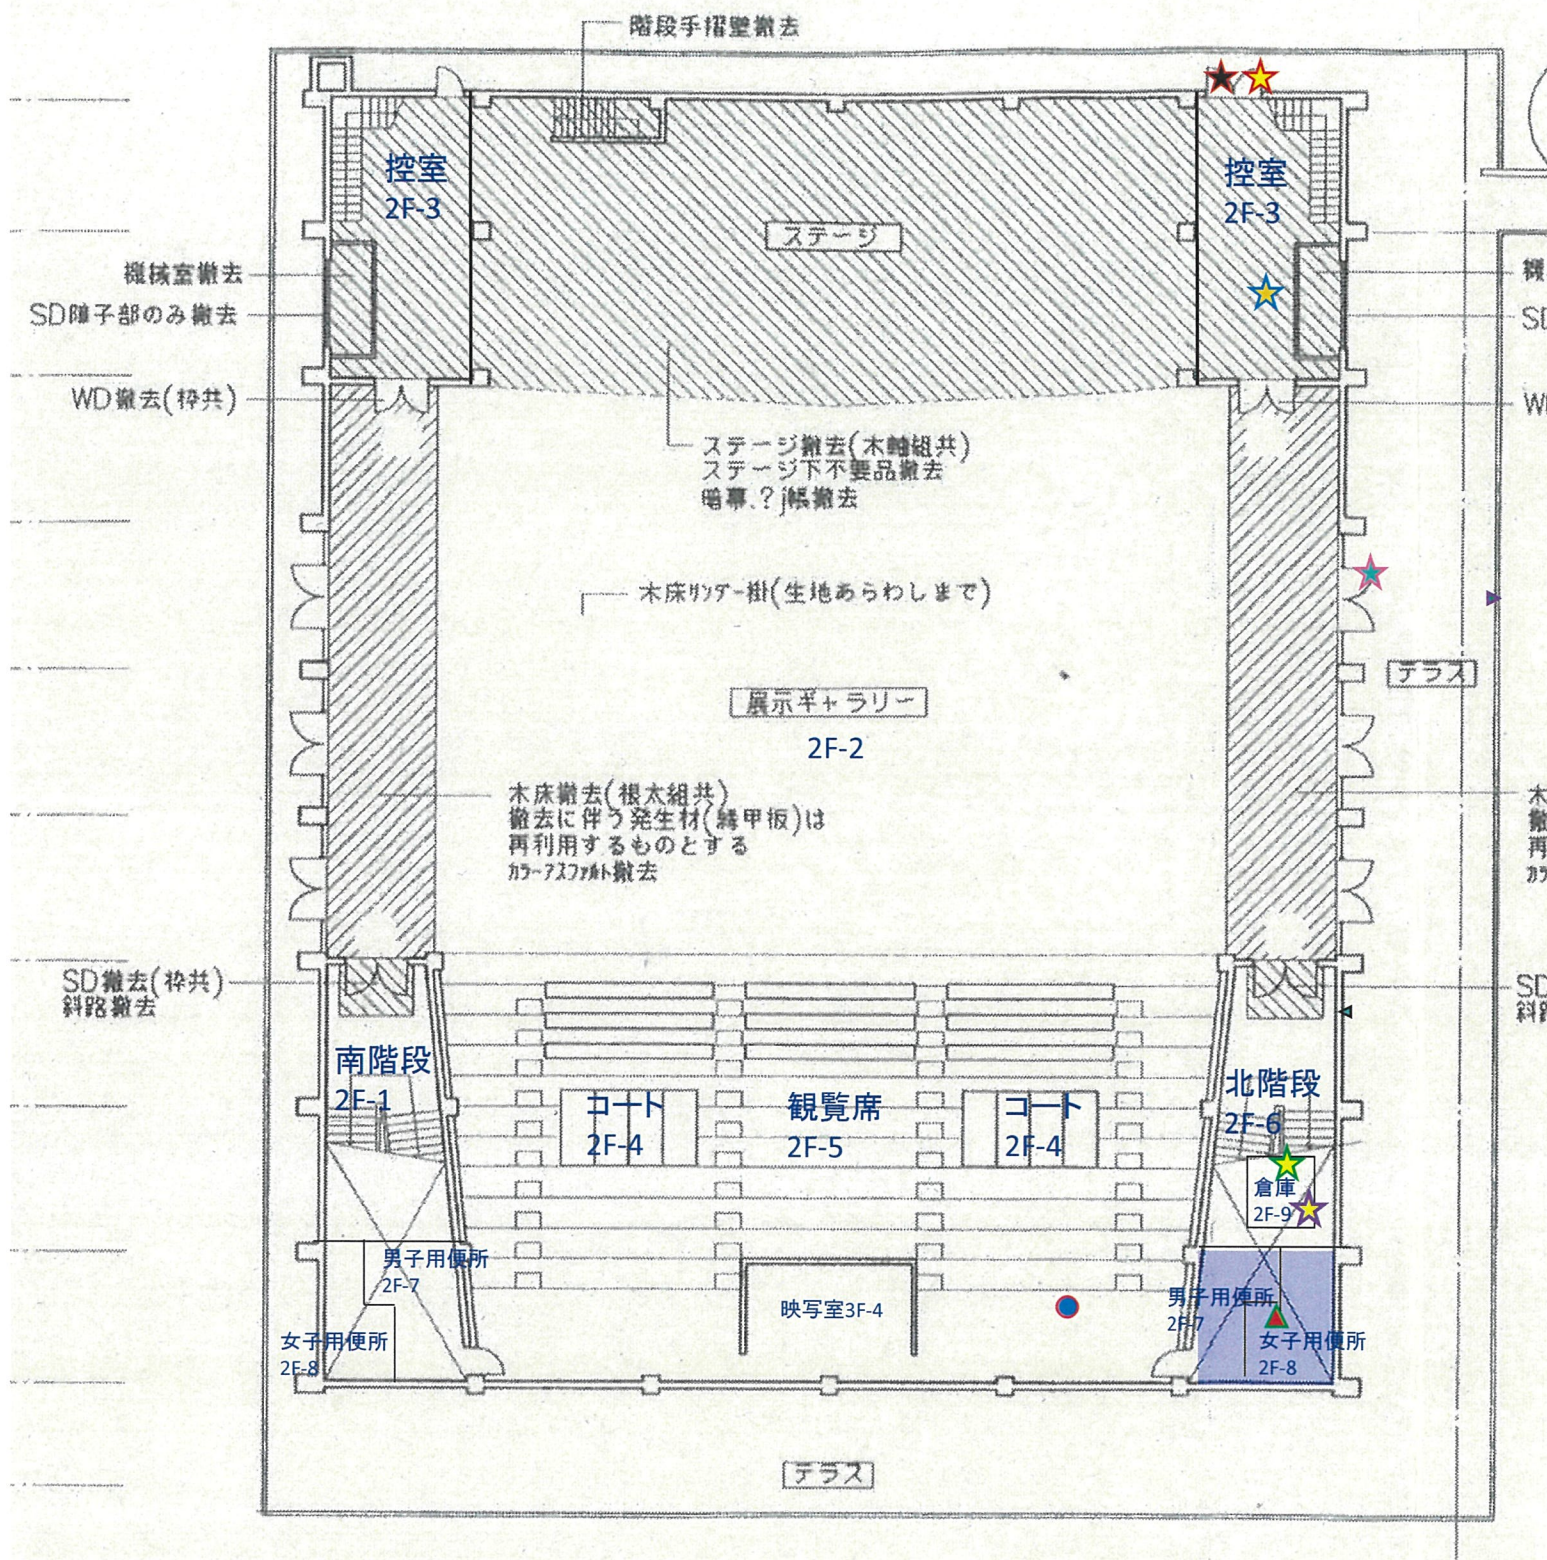

石綿含有建材写真

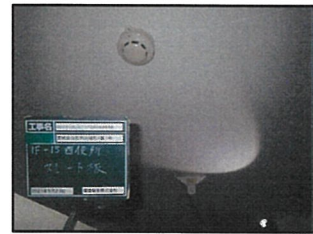

No.13 スレート板

・2F採取検体

No.8 ▲ 腰壁 100角タイル下地モルタル

No.12 ● 天井 有孔ボード

No.15 ★ 配管 エルボ保温材

No.16 ★ 配管 フランジジョイント たわみ継ぎ手

No.17 ★ 配管 フランジジョイント パッキン

・外部採取検体

No.18 ▲ 外壁 吹付タイル

No.19 ▲ 外壁 リシン吹付

No.23 ★ 庇 ルーフィング

No.24 ★ サッシ シーリング(新)

No.25 ★ サッシ シーリング(旧)

※赤字は石綿含有建材

凡例



:天井試料採取箇所



:壁試料採取箇所




:床試料採取箇所



:その他試料採取箇所

3・PH階 採取ポイント及び石綿含有建材使用範囲

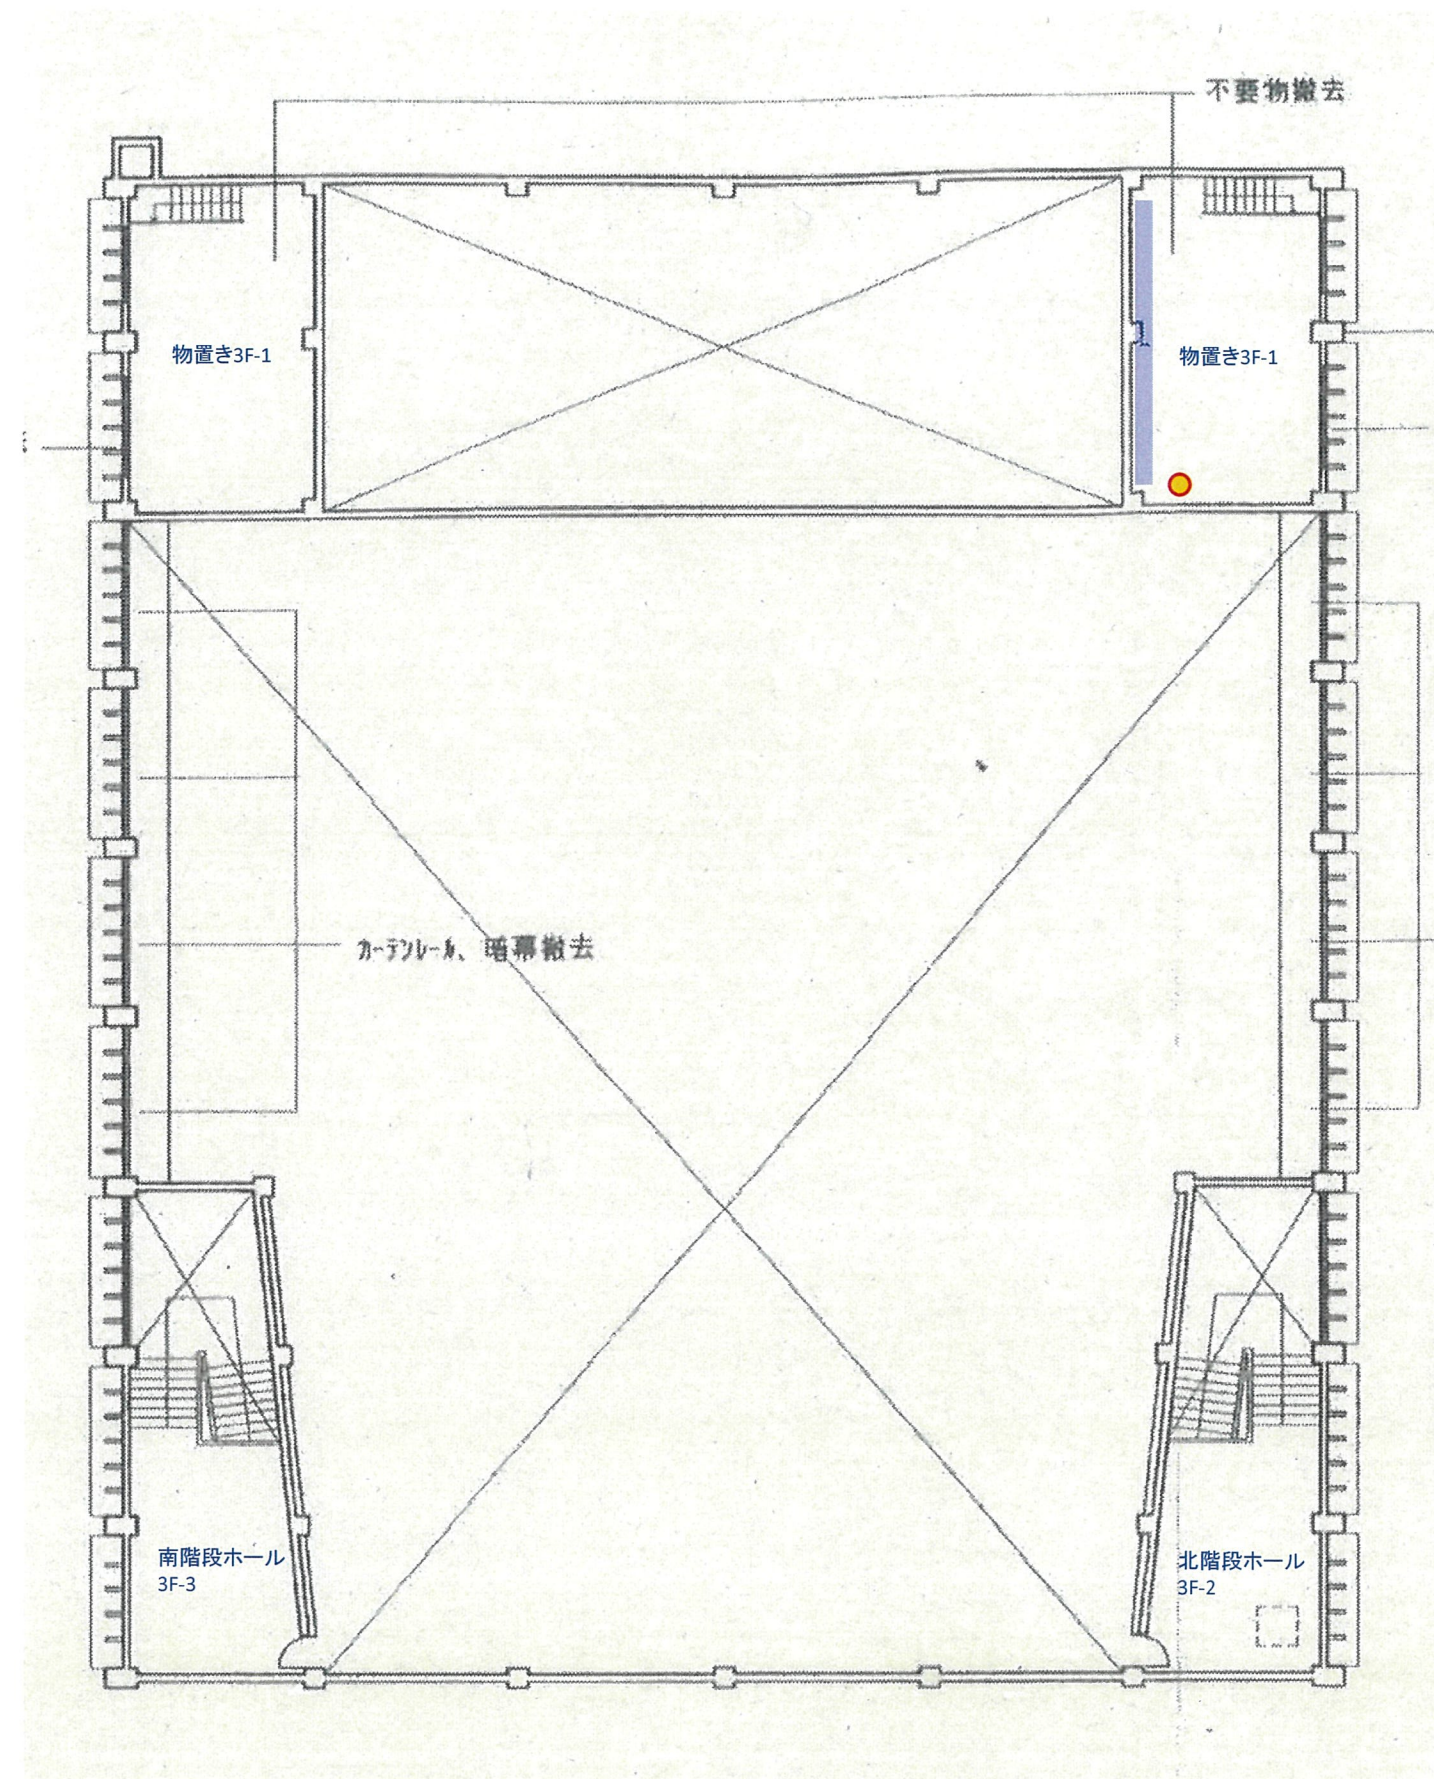

石綿含有建材写真



● No.13 スレート板

・3F採取検体

No.11 ● 天井 石膏ボード7mm+塗装

※赤字は石綿含有建材

凡例

○ :天井試料採取箇所

△ :壁試料採取箇所


□ :床試料採取箇所

☆ :その他試料採取箇所

外部 採取ポイント及び石綿含有建材使用範囲

石綿含有建材写真

▲ No.18 外壁 吹付タイル
※図示は目視可能範囲のみ

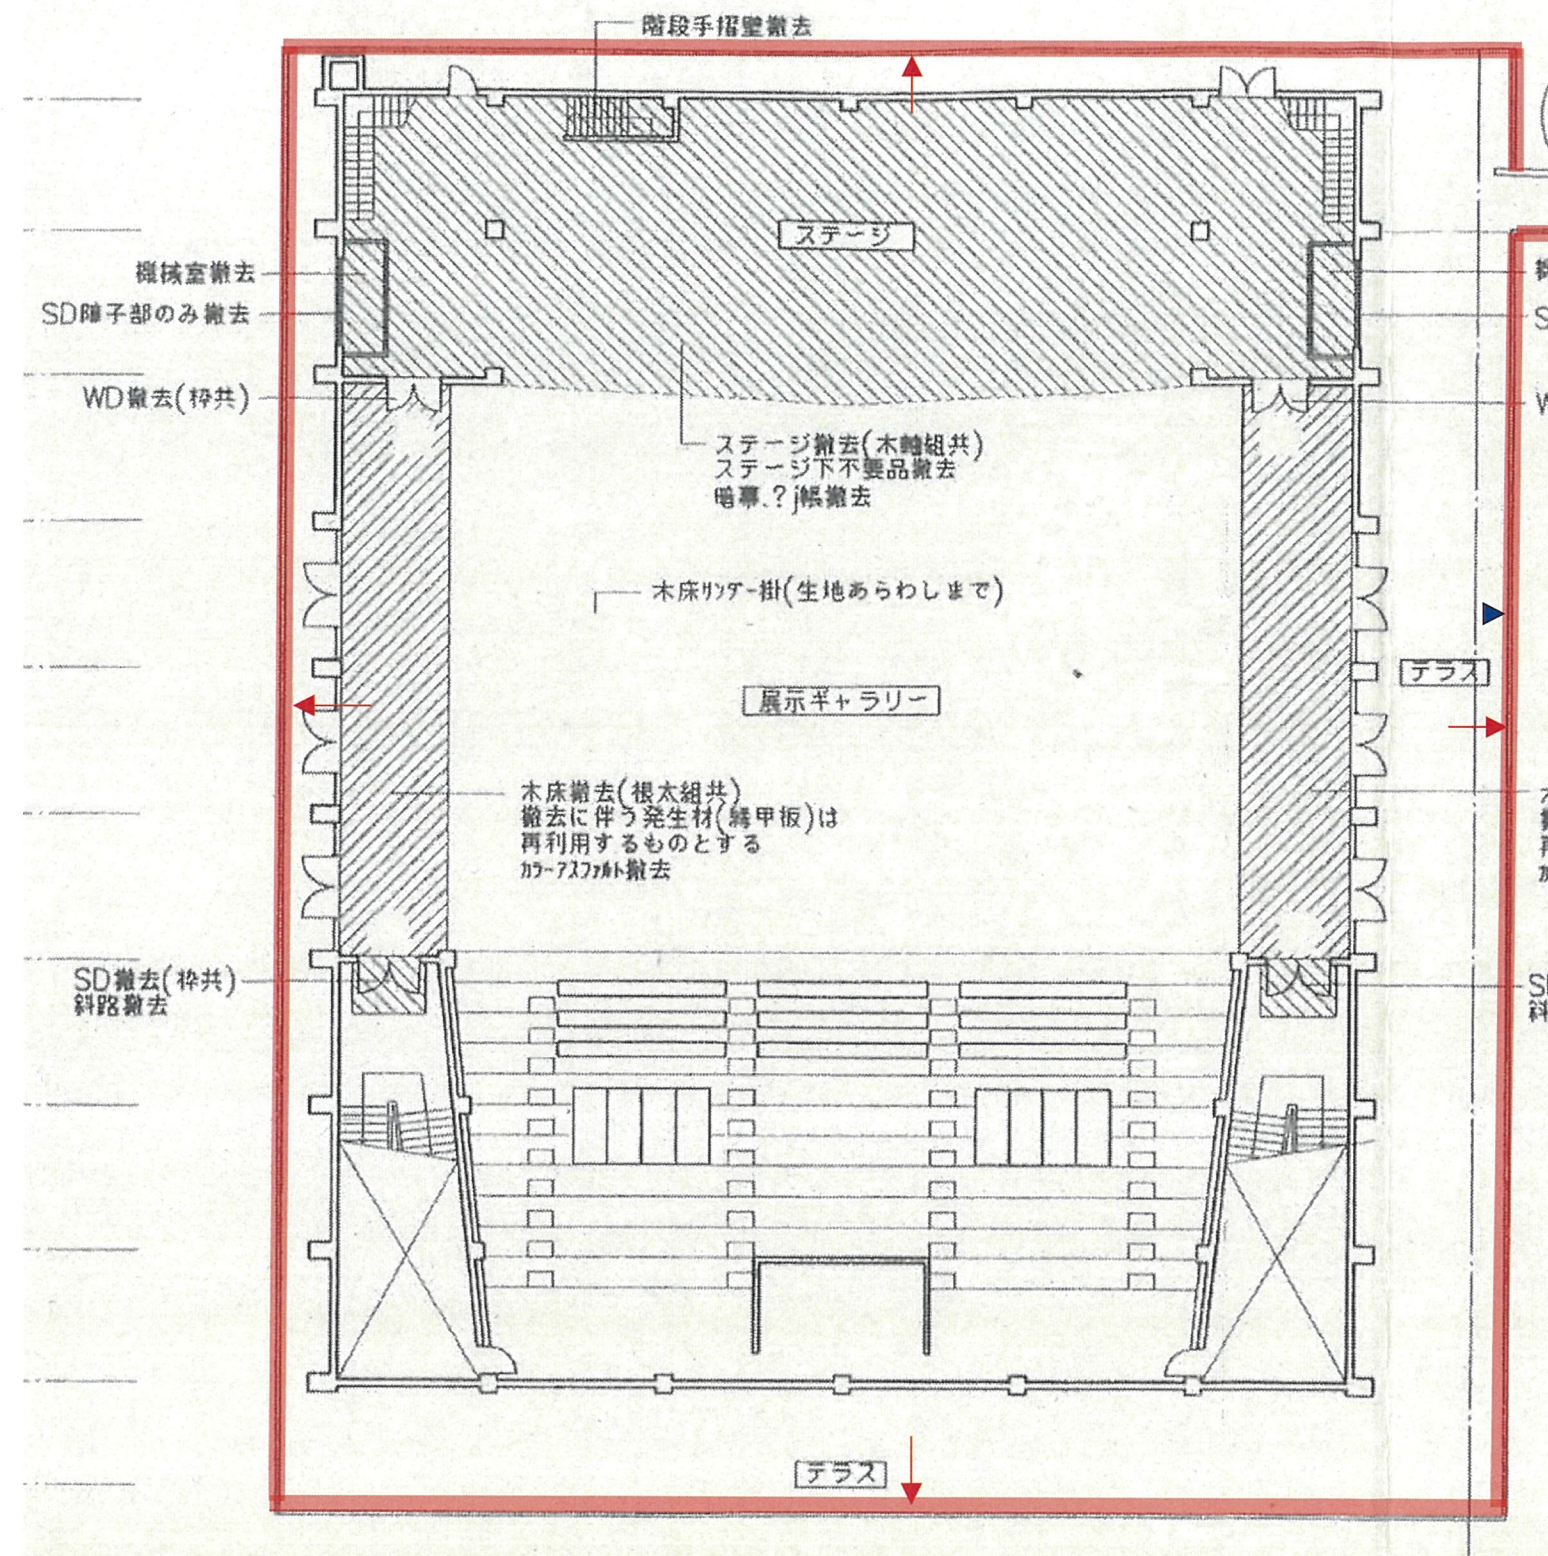

凡例

○ :天井試料採取箇所

△ :壁試料採取箇所

■ :床試料採取箇所

☆ :その他試料採取箇所